

## اندازه گیری تنش پس‌ماند در جوشکاری TIG فولاد زنگ نزن AISI 304 به روش آلتراسونیک

آرش پرورش<sup>1</sup> ، حامد ثابت<sup>1\*</sup> ، مهران روح نیا<sup>2</sup>

1- گروه مهندسی مواد و متالورژی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

2- گروه صنایع چوب و کاغذ ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

(دریافت مقاله: 1396/02/17 ; دریافت نسخه نهایی: 23/07/1396)

### چکیده

در این پژوهه برای اندازه گیری تنش پس‌ماند جوش فولاد زنگ نزن 304 AISI از روش اندازه گیری موج طولی شکست یافته بحرانی و همچنین روش سوراخ کاری استفاده شده است. به این منظور پارامترهای جریان پالس، جریان زمینه، درصد زمان پالس و فرکانس پالس به عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته شده و از طراحی آزمایش تاگوچی Taguchi م استفاده شد. هر کدام از نمونه‌ها مورد آزمون کشش و سختی سنجی و همچنین بررسی ریز ساختار قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که جریان زمینه موثرترین پارامتر در تنش‌های پس‌ماند بوده و جریان پالس عامل مهم بعدی و درصد زمان پالس و فرکانس پالس در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی: تنش پس‌ماند، سوراخ کاری، آلتراسونیک، فولاد زنگ نزن AISI 304، رشد ستونی.

## Measuring of Residual Stress in TIG Welding of the AISI 304 Stainless Steel by Ultrasonic Method

A. Parvaresh<sup>1</sup>, H. Sabet<sup>1\*</sup>, M. Roohnia<sup>2</sup>

1-Department of Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2- Department of Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

(Received 7 May 2017 ; Accepted 14 October 2017)

### Abstract


In this research, the effect of different welding parameters on residual stress and microstructure of the weld region, as well as the comparison of two methods of measuring residual stress using critical fracture longitudinal wave method and preformation method have been investigated. For this purpose, the taguchi DOE methodology is used as a statistical method to optimize four parameters of pulse current, base current, and pulse on time% and pulse frequency to minimize longitudinal residual stresses in austenite 304 AISI stainless steel. After welding, stress measurements were performed using two methods critical fracture longitudinal and perforation, and hardness, tensile and OM tests were performed on

\* نویسنده مسئول، پست الکترونیکی: [h-sabet@kiau.ac.ir](mailto:h-sabet@kiau.ac.ir)

the specimens. The tests results show that at all levels of the pulse parameters arranged with the standard L9 Taguchi array, the incident heat input is irrefutable and the effect of this parameter is more than 50%. The optimum conditions obtained while the highest frequency level should be considered. The general trend is achieved from the residual stress measurement charts is consistent with the logic of stress distribution in both methods. Sample number 1 with stress equivalent to 232 MPa and sample number 9 with stress of 126 MPa in ultrasonic method with frequency 4 MHz have the highest and lowest stress among different samples, respectively. The size of the coaxial grains weld was directly related to the incoming heat, so that the least amount of coaxial grains in the welding center was related to specimens NO. 3 and 9 with grain size of 8  $\mu\text{m}$  and 9  $\mu\text{m}$ , which in these samples had the lowest amount of welding heat is measured. The samples 1 and 4 with HV 128 and HV 144 hardness and MPa 633 and MPa 639 have the least hardness and tensile strength and the highest strength and hardness of sampled 3 and 9 with 166 and 161 hardness and tensile strength MPa 703 and MPa 695.

**Keywords:** Residual Stress, Critical Failure Longitudinal Wave Method, Variance Analysis, TIG Welding, Austenitic Stainless Steel.

در مقاطع جوش در شکل ۱ نمایش داده شده است.

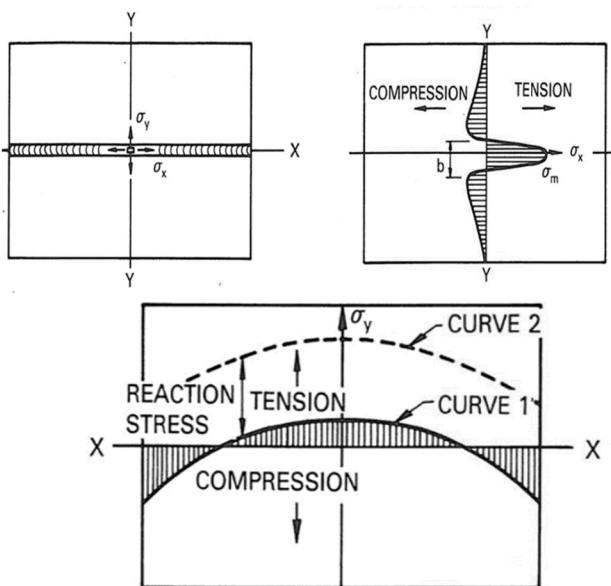

شکل ۱- توزیع تنش طولی و عرضی در یک جوش تخت [۵]

همانطور که در شکل مشاهده می شود تنش های پس ماند کششی در بالاترین مقدار خود در ناحیه نزدیک به جوش اتفاق می افتد. هنگامی که کمی از منطقه جوش فاصله می گیریم به سرعت به صفر میرسند. اگر بیشتر دور شویم تنش های پس ماند، فشاری می شوند. توزیع تنش با دو متغیر بیشترین مقدار تنش در ناحیه جوش  $\sigma_m$  و عرض منطقه کششی تنش پس ماند  $b$  مشخص می شود. در مقاطع جوش که از فولاد کم کربن هستند بیشترین مقدار تنش معمولاً به اندازه تنش تسیلیم فلز جوش بالا است [۶-۸].

## ۱- مقدمه

یک مقطع جوش به صورت موضعی با اکثر فرآیندهای جوشکاری گرمایی شود. میزان این گرمایی به قطعه کار تاثیر زیادی روی مقدار و توزیع تنش های پس ماند خواهد گذاشت [۱]. ناحیه تحت اثر گرمایی به سرعت به دمای ذوب نزدیک می شود که بسیار بالاتر از دمایی است که فلز پایه در آن قرار دارد. به محض آنکه حوضچه جوش منجمد و منقبض می گردد، شروع به وارد نمودن تنش به فلز اطراف و ناحیه تحت اثر گرمایی نماید. در هنگام شروع انجام داد، فلز داغ و نسبتاً ضعیف بوده و تنش کمی را تحمل می کند. در حين سرد شدن تا دمای محیط به تدریج تنش در منطقه جوش افزایش می یابد و سرانجام به نقطه تسیلیم فلز پایه و منطقه تحت اثر گرمایی رسید. زمانی که یک جوش به تدریج به وجود می آید، سرتاسر قسمت های منجمد شده از جوش در مقابل انقباض های دیگر قسمت های جوش مقاومت می کنند. در نتیجه قسمت های جوش خورده ابتدایی به صورت کششی در راستای طولی جوش کرنش می یابند [۲ و ۳].

روسینیو همکاران [۴] تنش های پس ماند را به دو دسته تنش هایی پس ماند کلان نگر، که در کل بدنه ماده گسترش یافته و مقیاس آنها بزرگتر از اندازه دانه ها است و تنش های پس ماند جزئی نگر، که در داخل دانه ها و به دلیل وجود عیوب کریستالی وجود دارند، تقسیم بنده نموده اند. نمونه ای از توزیع تنش ها

عددی فرآیند جوش که تنש‌های باقی‌مانده را حدس می‌زد استفاده شده است.

در این مقالات دقت اندازه‌گیری زمان پرواز در همان حد 0/1 نانوثانیه بود. عمق نفوذ موج برای فرکانس‌های ۱، ۲ و ۱/۵ مگاهرتز به ترتیب ۱، ۳ و ۶ میلیمتر اندازه گیری شده است. در این تحقیقات به تاثیر پارامترهای مختلف در جوشکاری بر روی تنش پس ماند اشاره نشده و با ثابت گرفتن پارامترهای جوشکاری تنش پس ماند اندازه گیری شده است.[15].

در تحقیق حاضر به بررسی اندازه گیری تنش پس ماند در منطقه جوش فولاد زنگ نزن AISI 304 با استفاده از روش امواج طولی انتشار و صحنه سنجی آن با استفاده از روش سوراخ کاری پرداخته و در ادامه با انجام طراحی آزمایش به روش تاگوچی بهترین داده‌ها برای کمترین میزان تنش پس ماند در قطعه بدست خواهیم آورد.

## 2- مواد و روش آزمون

### 2-1- مواد مورد استفاده و آماده سازی

به منظور بررسی تنش پس ماند در جوشکاری TIG از فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 با ترکیب شیمیایی ارائه شده در جدول (1) استفاده گردید. جهت آماده‌سازی نمونه‌ها برای جوشکاری فلز پایه، نمونه‌هایی با ابعاد  $400 \times 50 \times 6$  میلیمتر بریده شد و سپس از ماشین فرز برای پختن نمونه‌ها استفاده شد. طرح اتصال به صورت جناغی یک طرفه (V-شکل) با زاویه شیار 70 درجه در نظر گرفته شد (شکل 2).

### 2-2- فرایند جوشکاری و طراحی آزمایش

برای جوشکاری فرایند جوشکاری قوسی تنگستن - گاز (GTAW) انتخاب و جوشکاری با استفاده از دستگاه جوش نوع Fronius به صورت اتوماتیک انجام گردید.

توزیع تنش پس‌ماند طولی را می‌توان با فرمول زیر توضیح داد:

$$\sigma_x(y) = \sigma_m \left\{ 1 - \left( \frac{y}{b} \right)^2 \right\} \exp \left\{ -0.5 \left( \frac{y}{b} \right)^2 \right\} \quad (1)$$

توزیع تنش پس‌ماند عرضی  $\sigma_y$  در طول جوش نیز در شکل 1 نشان داده شده است. تنش کششی نسبتاً پایین‌تری در مرکز اتصال و تنش‌های فشاری در دو طرف اتصال هستند. اگر انقباض نهایی اتصال با یک قید خارجی محدود شود، تنش‌های کششی تقریباً یکنواخت در کل جوش به عنوان تنش‌های واکنشی به تنش‌های پس‌ماند اضافه می‌شود. تنش‌های پس‌ماند مقاومت شکست سازه‌های جوش را فقط در هنگامی که شرایط خاصی حاکم باشد، کاهش می‌دهد. در فلزات و مناطق جوش کاری شده روش‌های متفاوتی برای اندازه گیری تنش باقی مانده می‌تواند به کار رود که از جمله این روش‌های می‌توان به روش پراش اشعه X<sup>1</sup>، کرنش‌سنجی سوراخ‌کاری<sup>2</sup> و روش فrac{3}{4} اشاره کرد[9-11]. در سال 2009 پالانیچامی و همکاران [12] توانستند تنش‌های پس‌ماند را در یک ورق فولادی به ضخامت 7 میلیمتر از جنس 316LN که با چند پاس جوش TIG انجام گرفته اندازه گیری نمایند. در این مقاله برای اولین بار تنش در ضخامت‌های پایین‌تر از 10 میلیمتر با استفاده از امواج طولی انتشار یافته (Lcr<sup>4</sup>) به دست آمده است.

صالیحا گاچی و همکاران [13] در سال 2009 برای اولین بار تنش را در آلومینیوم 7108 با شیوه فrac{3}{4} اوردنده. تا سال 2014 عملاً به جز چند مورد مقالات کنفرانسی که خیلی جزیی به این مقوله پرداخته‌اند، پژوهش معناداری تاکنون صورت نگرفته است. تا اینکه در سال 2014 مقالات حاصل از پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه امیرکبیر به سرپرستی دکتر جوادی چاپ شدند[14-16]. در این مقالات تفاوت چندانی در تکنیک به کار رفته در اندازه گیری تنش‌ها ارایه نشده و بیشتر از آن به عنوان ابزاری مثلاً اعتبارسنجی شبیه‌سازی

1 - X-Ray Diffraction method


2 - Hole-Drilling Technique

3 - Ultrasonic method

4- critically refracted longitudinal

جدول ۱- ترکیب شیمیایی فلز پایه مورد استفاده در تحقیق (درصد وزنی)

Fe	P	S	Cu	Mo	Ni	Cr	Mn	Si	C	حالت	آلیاژ
بقیه	۰/۰۰۳	۰/۰۰۱	۰/۰۳۴	۰/۱۴	۸/۱۲	۱۸/۶۴	۱/۱۳	۰/۴۸	۰/۰۶	آنیل شده	AISI 304

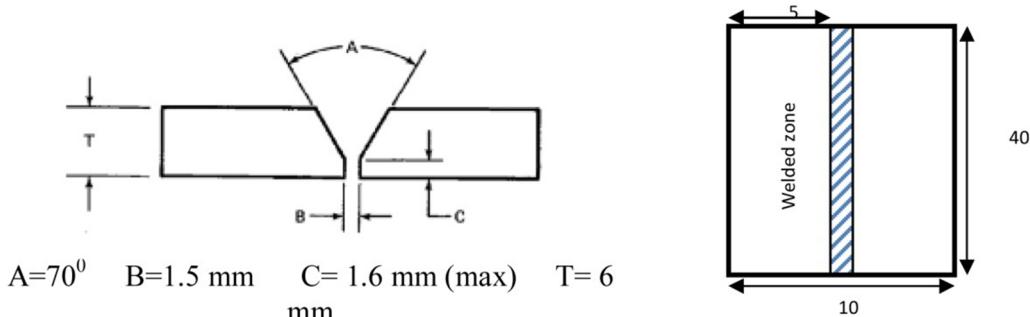

شکل ۲- ابعاد نمونه ها پس از جوش کاری و نمایی از طرح اتصال مورد استفاده به همراه مشخصات ابعادی آن

جدول ۲- متغیر های جوشکاری در طراحی آزمایش

پارامتر	Designation	سطح		
		1	2	3
Pulse current	A	210	195	180
Background current	B	110	90	80
% on time	C	57	47	37
Pulse frequency	D	4	3	2.5

جدول ۳- جدول طراحی آزمایش تاگوچی L9

شماره آزمایش	فاکتور			
	A	B	C	D
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

### 3-2- محاسبه تنش پس ماند

جهت اندازه گیری تنش پس ماند از دو روش فرآصوت و سوراخ کاری مرکزی استفاده شد. تجهیزات مورد استفاده در

جهت جوشکاری طبق استاندارد انجمان جوش آمریکا [3] AWS A5.9 AWS A5.9 فلز پرکننده، فولاد 308 کم کربن (ER308L) به قطر 1/2 میلیمتر بوده انتخاب گردید.

از آنجایی که هدف پروژه تعیین سهم پارامترهای پالسی بر میزان تنش های باقیمانده است، بنابراین باید کلیه عوامل تعیین-کننده در القای تنش های پس ماند در تمام نمونه های جوش ثابت بماند.

تمامی نمونه ها بعد از جوشکاری پاس پشت و پاس ریشه در دمای 400 درجه سلسیوس و به مدت 6 ساعت طبق استاندارد MIL-HT-21 در کوره گرم و سپس به آرامی در داخل آن سرد شدن. جهت تعیین سهم هر پارامتر جوشکاری در میزان تنش پس ماند از طراحی آزمایش تاگوچی L9 استفاده شد متغیر های استفاده شده و سطوح هر کدام از پارامترها در جدول ۳ تا ۵ نشان داده شده است.

از آنجایی که تنش پس ماند در جوش بسیار متأثر از حرارت ورودی در حین جوشکاری می باشد، حرارت ورودی هر آزمایش بصورت جداگانه و با استفاده از فرمول ۲ و ۳ محاسبه شده که در جدول ۵ نشان داده شده است.

$$I_m = \frac{I_p \times t_p + I_b \times t_b}{t_p + t_b} \quad (2)$$

$$HI = \eta \times \frac{I_m \times V}{S} \quad (3)$$

جدول ۴- پارامترهای نهایی استفاده شده در آزمایش


trial	(A)	peak current	base current	(A)	% on time	frequency (Hz)	peak time (ms)	base time (ms)	(A)	current average	Torch speed (mm/min)	slope time (ms)	initial current (A)	final current (A)	heat input (kJ/mm)	speed wire (cm/min)
1	210	110	57	4	143	108	167	50	500	55	500	55	55	48	1.26	
2	210	90	47	3	157	177	146	50	500	55	500	55	48	48	1.11	
3	210	80	37	2.5	148	252	128	50	500	55	500	55	48	48	0.96	
4	195	110	47	2.5	188	212	150	50	500	55	500	55	48	48	1.13	
5	195	90	37	4	93	158	129	50	500	55	500	55	48	48	0.97	
6	195	80	57	3	190	143	146	50	500	55	500	55	48	48	1.10	
7	180	110	37	3	123	210	136	50	500	55	500	55	48	48	1.03	
8	180	90	57	2.5	228	172	141	50	500	55	500	55	48	48	1.07	
9	180	80	47	4	118	133	127	50	500	55	500	55	48	48	0.96	

آزادشده با استفاده از کرنش سنج های مکانیکی و الکترونیکی تعیین می گردد. در روش سوراخ کاری مرکزی یک سوراخ کوچک در صفحه حاوی تنش ایجاد می شود. با ایجاد این سوراخ، تنش های باقیمانده در اطراف سوراخ آزادشده و می توان با قراردادن کرنش سنج در اطراف سوراخ، مقدار تنش آزادشده را اندازه گیری نمود.

ابتدا کرنش سنج بر روی نمونه مورد نظر و در ناحیه حوضچه جوش، ناحیه تحت تأثیر حرارت و مرکز قطعه قرارداده شد (شکل ۴)، پس از اتصال سیم های رابط به دستگاه و قراردادن دریل مربوطه در مرکز کرنش سنج و با آغاز عملیات سوراخ کاری یک سوراخ با قطر مشخص و در مرکز کرنش سنج ایجاد می شود. کرنش سنج مورد استفاده کرنش سنج FRS-2-23 بوده که یکی از رایج ترین انواع کرنش سنج می باشد. مقدار کرنش های خوانده شده ناشی از آزاد شدن تنشهادر حین سوراخ شدن رایادداشت کرده و در پایان برای هرسه نمونه، سه کرنش با نام E1، E2 و E3 به دست آمد که با قراردادن آنها در روابط مرتبط و استخراج شده از استاندارد ASTM E837 مقادیر تنش ماکریم، مینیمم و همچنین زاویه بین آنها به دست

روش فرacoصوتی در شکل ۳ نشان داده شده است. عمدۀ این تجهیزات شامل پراب با فرکانس ۲ و ۴ مگاهرتز از نوع تماسی، کفشهک، دستگاه فرستنده و گیرنده امواج فرacoصوت، دستگاه تنظیم کننده موقعیت کفشهک و کامپیوتر جهت نمایش، ثبت و محاسبه داده ها می باشد همچنین جهت تعیین ضریب آکوستوالاستیک نیاز به دستگاه کشش و آماده سازی نمونه ها بوده و از آن جایی که ضریب آکوستوالاستیک برای محاسبه تنش پس ماند در هر سه منطقه ریزساختاری جوش تغییر می کند، باید آن را برای هر کدام از این مناطق جداگانه به دست آورد. طریقه کار به این گونه است که چون نمونه های آزمون کشش بر طبق استاندارد تهیه می شود، حداقل ابعاد نمونه ها باید با این استاندارد مطابقت نماید. چون طول کفشهک مورد استفاده پراب ها حدود ۵ سانتیمتر است بنابراین حداقل اندازه نمونه ها باید از نوع لایه ای باشد.

جهت اعتباربخشی به نتایج حاصل، از روش سوراخ کاری مرکزی استفاده می شود این روش یکی از مهمترین روش های اندازه گیری تنش پسماند به روش مکانیکی است که در این روش، مقدار تنش باقیمانده به وسیله اندازه گیری مقدار کرنش

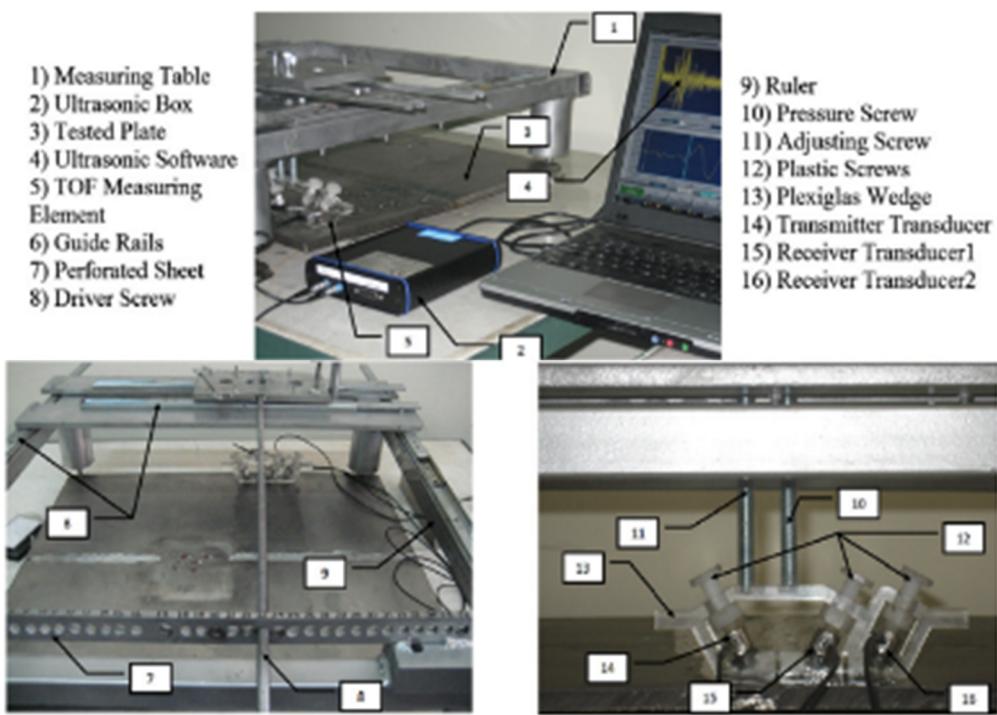

شکل 3- تجهیزات به کار رفته جهت اندازه گیری تنش پس ماند به روش فرماصوتی

همانگونه که از شکل ها مشخص است در تمامی نمودارها روند کاهش تنش با فاصله گرفتن از خط مرکزی جوش بسیار شدید است، علت این امر ناشی از مقادیر تنش ها است که از مقدار بیشینه به سرعت به مقدار کمینه خود (تنش فشاری) در منطقه متاثر از حرارت (HAZ) می رستند. لازم به ذکر است که در جوشکاری TIG حوضچه جوش کوچکی در مقایسه با دیگر روش های جوشکاری نظیر SAW ایجاد می شود . به همین دلیل نمودارهای مشاهده شده حالت تیزتری در مقایسه با کارهای قبلی دارند که با روش های دیگر جوشکاری شده اند [17].

خواهد آمد پس از انجام جوشکاری نمونه ها مورد ارزیابی ریز ساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری نیز قرار گرفتند.

### 3- نتایج و بحث


#### 3-1- اندازه گیری تنش پس ماند

نتایج حاصل از تست اکوستیک با فرکانس 4 مگاهرتز و 2 مگاهرتز و همچنین نتایج حاصل از تست سوراخ کاری برای اندازه گیری تنش پس ماند در شکل 5 نشان داده شده است. در این نمودارها محور افقی نشان دهنده فاصله از مبدا مختصات است. مبدا مختصات دقیقاً منطبق با خط مرکزی جوش بوده به این ترتیب اعداد مثبت یعنی موقعیت تنش در سمت راست خط جوش و مقدار منفی سمت چپ جوش را نشان می دهد. در تمامی نمودارهای مربوط به تست اکوستیک در فواصل  $\pm 10$  میلیمتر از مبدا، نقاط پایش شده به فاصله 1 میلیمتر از یکدیگر بوده که به دلیل تغییرات شدید تنش در این منطقه کوچک است. در بقیه نقاط دورتر هر نقطه پایش شده به فواصل 2 میلیمتر از هم قرار دارد.

با توجه به نمودار های بدست آمده می توان گفت که شکل کلی تنش ها مطابق با گراف های استاندارد AWS می باشد،



شکل 4- محل انجام کرنش سنجی سوراخ بر روی نمونه های آزمایش

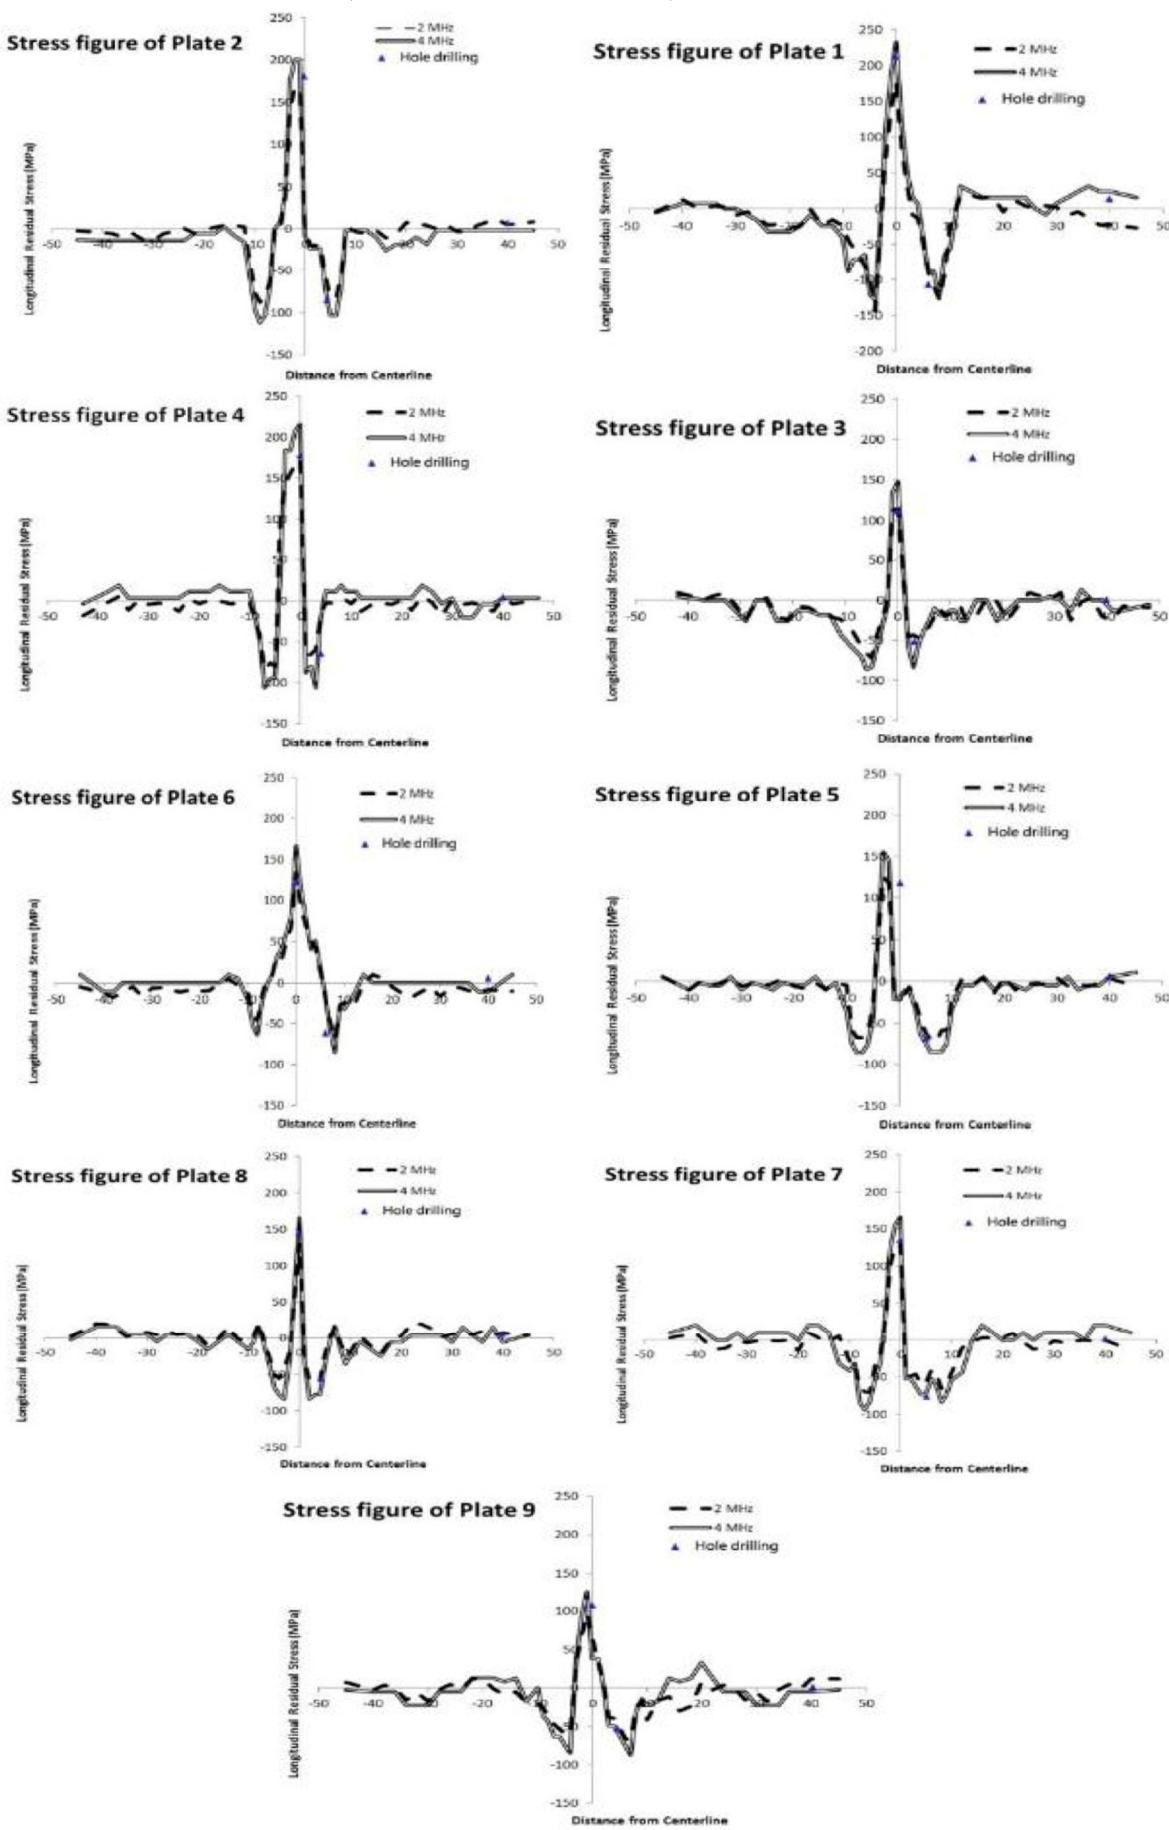

شکل ۵- تنش‌های طولی حاصل از آزمون فرآصوت برای نمونه‌های مختلف


در مورد تنش های اندازه گیری شده به روش سوراخ کاری نیز مشاهده می شود که تنش های اندازه گیری شده به تنش های اندازه گیری شده در فرکанс 2 مگا هرتز نزدیک تر می باشد.

همانگونه که توضیح داده شد علت این امر بدین دلیل بوده که با افزایش فرکانس تنش های اندازه گیری شده به تنشهای سطحی نزدیک تر شده و از آنجایی که روش سوراخ کاری روشی برای اندازه گیری تنش در عمق می باشد، اعداد بدست آمده به فرکانس 2 مگاهرتز نزدیک تر می باشد. جهت تحلیل بهتر نتایج تنش پسماند از تحلیل سیگنال به نویز ( $S/N$ ) با نسبت هر چه کمتر بهتر، استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبه

$S/N$  در جدول 4 آورده شده است

طبق جدول بالا مشاهده می شود که هر جا تنش بیشتر می شود حرارت ورودی نیز افزایش می یابد. شکل 5 این واقعیت را واضح تر بیان می کند. از نمودارها مشخص است که حالت بهینه موقعی است که مقادیر حاصله به استثنای فرکانس بیشترین باشد، یعنی مقادیر  $S/N$  میانگین بیشتر و حرارت ورودی نیز کمتر و به تبع آن تنش هم کاهش خواهد یافت.

حالت بهینه با توجه به آنالیز  $S/N$  حالت A3B3C3D1 بدست می آید. نکته مهمی که باید در نمودارهای پیش رو توجه داشت این است که روند نزولی نمودارها به معنای بدتر شدن وضعیت است چراکه نقطه بیشینه این نمودارها نشان دهنده وضعیت بهینه است بنابراین نمودارها فرم نزولی به خود گرفته اند. بر اساس تحلیل ANOVA نتایج نهایی و میزان درصد تاثیرات نشان می دهد که بیشترین درصد تاثیر متعلق به جریان زمینه است.

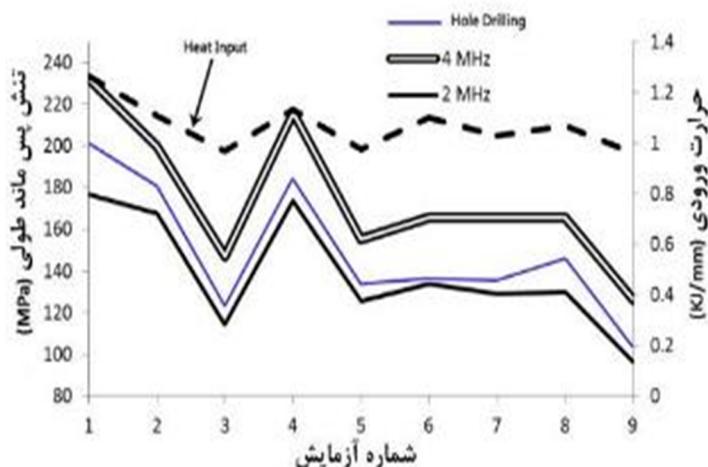

شکل 6- تنش های بیشینه اندازه گیری شده با پرایپل های 2 و 4 مگاهرتز و مقایسه با حرارت ورودی

جهت مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تنش پس ماند و همچنین مقایسه آن با حرارت ورودی، نتایج حاصله در یک نمودار نشان داده شده اند (شکل 6) با توجه به شکل 6 مشاهده می شود هر جا که حرارت ورودی افزایش می یابد تنش نیز همراه با آن افزایش دارد. به این ترتیب نمونه هایی که دارای بالاترین حرارت ورودی هستند تنش کششی بالاتری نسبت به یکدیگر در خط مرکزی جوش دارند. نمودارهای مربوط به فرکانس 4 مگاهرتز در مجموع تنش کششی بالاتری را نسبت به نمودارهای اندازه گیری شده در فرکانس 2 مگاهرتز دارند. علت آن هم این است که هرچه فرکانس بالاتر می رود عمق تنش اندازه گیری شده نسبت به سطح نزدیکتر شده و افزایش می یابد. به همین دلیل با بالاتر رفتن گردایان دمایی حوضچه جوش هنگام انجام در دمایی محیط اثرات ابساط و انقباض و در کل تغییرات تنش در این ارتفاع شدیدتر از مناطق دیگر است

جدول 5- مقادیر  $S/N$  برای تنش های محاسبه شده و یافتن سطح بیشینه هر پارامتر در عمق 1/5 میلیمتر (فرکانس 4 مگاهرتز)  
به همراه حالت بهینه مقادیر بهینه پررنگتر از بقیه است

فرکانس D		درصد زمان آمپراز بیشینه C		آمپراز زمینه B		آمپراز بیشینه A		سطح
	تنش میانگین		تنش میانگین		تنش میانگین		تنش میانگین	
(S/N)D1	<b>-42.21</b>	(S/N)C1	-43.24	(S/N)B1	-43.99	(S/N)A1	-43.53	1
(S/N)D2	-43.08	(S/N)C2	-42.96	(S/N)B2	-42.91	(S/N)A2	-43.10	2
(S/N)D3	-42.74	<b>(S/N)C3</b>	<b>-41.78</b>	<b>(S/N)B3</b>	<b>-41.12</b>	<b>(S/N)A3</b>	<b>-41.38</b>	3

جدول 6- نتایج نهایی آنالیز واریانس جهت به دست آوردن درصد تاثیر هر کدام از پارامترها


	Sy	Sm	St	Se	Pe%	P <sub>A</sub> %	P <sub>B</sub> %	P <sub>C</sub> %	P <sub>D</sub> %
فرکانس									
۲	179167	172907	6259	168	2.69	30.7	49.1	17.5	2.7
مگاهرتز									
فرکانس									
۴	284481	275135	9346	61	0.64	27.2	54.3	17.9	0.6
مگاهرتز									

### 2-3- بررسی ریز ساختار


از تمامی نمونه ها، نمونه از مناطق HAZ، مرز بین جوش و حوضچه جوش و همچنین حوضچه جوش نمونه متالوگرافی تهیه شد و مورد ارزیابی با میکروسکوپ نوری قرار گرفت که نتایج آن در شکل 8 نمایش داده شده است. شایان ذکر است در تمامی نمونه های جوش شده، تصاویر فلز جوش تقریباً یکسانی با اندکی تغییر در اندازه دانه های جوش بدست آمده است. همان طور که در این شکلها مشاهده می شود، دانه های فلز جوش ریزتر از فلز پایه بوده که به علت نرخ سرد شدن می باشد که از خصوصیات جوشکاری TIG می باشد. در همه نمونه های جوش شده با پارامترهای مختلف جوشکاری، رشد اپی تکسیال در مرز جوش مشاهده می شود. همان طور که در این شکلها مشخص است، ساختار انجامدادی مرز حوضچه که دانه های فلز پایه ذوب نشده در آن هستند، برای جوانه زنی دانه های ستونی فلز جوش به عنوان یک زیر لایه عمل می کنند به عبارت دیگر تمام دندانه هایی که از یک دانه رشد کرده اند در یک جهت قرار دارند، که این جهت از یک دانه تا دانه مجاور آن متفاوت است و رشدی موسوم به رشد اپی تکسیال را تشکیل داده اند. در مواد با ساختار بلوری fcc مانند همین آلیار، بدنه اصلی دندانه های ستونی یا سلول ها در جهت <100> رشد می کنند [17].

گرادیان دمایی (G) و نرخ رشد (R) دو پارامتر بسیار مهم برای پیش بینی ساختار انجامدادی فلز جوش می باشند. تشکیل مورفولوژی ساختار انجامدادی توسط نسبت G/R و اندازه ساختار انجامدادی توسط نسبت  $G \times R$  تعیین می شود. هرچه نسبت G/R کمتر باشد، تحت انجاماد ترکیبی بیشتر بوده و ساختار حوضچه جوش به سمت تشکیل دانه های دندانه ای

همان طور که از جدول 5 مشخص است این پارامتر تاثیر زیادی در حرارت ورودی دارد و به همین دلیل در تنش نهایی نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. نکته جالب آن است که فرکانس درصد بسیار کمی هم در میزان تنش ها و هم در حرارت ورودی دارد و به همین دلیل شاید بتوان گفت در ایجاد تنش های پس-ماند بی تاثیر است. مطابقت فوق العاده نتایج با حرارت ورودی نشان می دهد که این عامل تاثیر به سزاوی (مراجع و کارهای قبلی نیز این نتیجه گیری را تایید می کنند) در تنش دارد و هر کدام از پارامترهای پالسی که روی آن تاثیرگذار باشد بر روی تنش هم موثر خواهد بود. البته باید خاطر نشان کرد که به طور کلی در این تحقیق سرعت نازل جوشکاری ثابت گرفته شده است و تمامی نتایج در غیاب سرعت معتبر خواهند بود. با توجه به مطالب ذکر شده می توان تاثیر و درصد هر کدام از پارامترهای جوشکاری در تنش پس ماند قطعه را در شکل 7 مشاهده نمود.

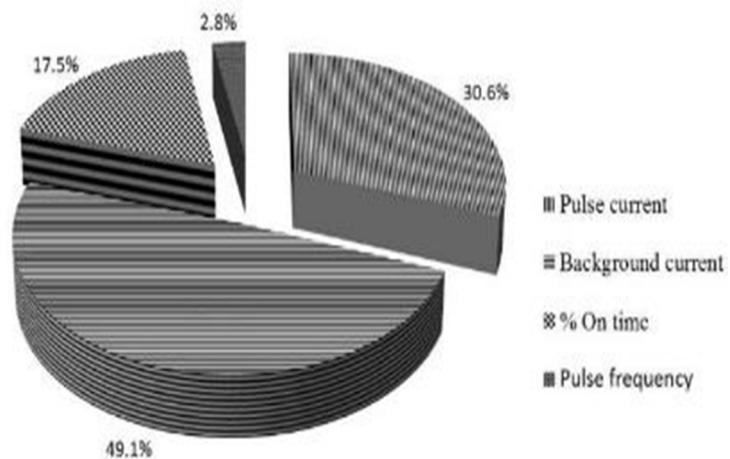

شکل 7- تاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری بر روی تنش پس ماند بر اساس تحلیل ANOVA

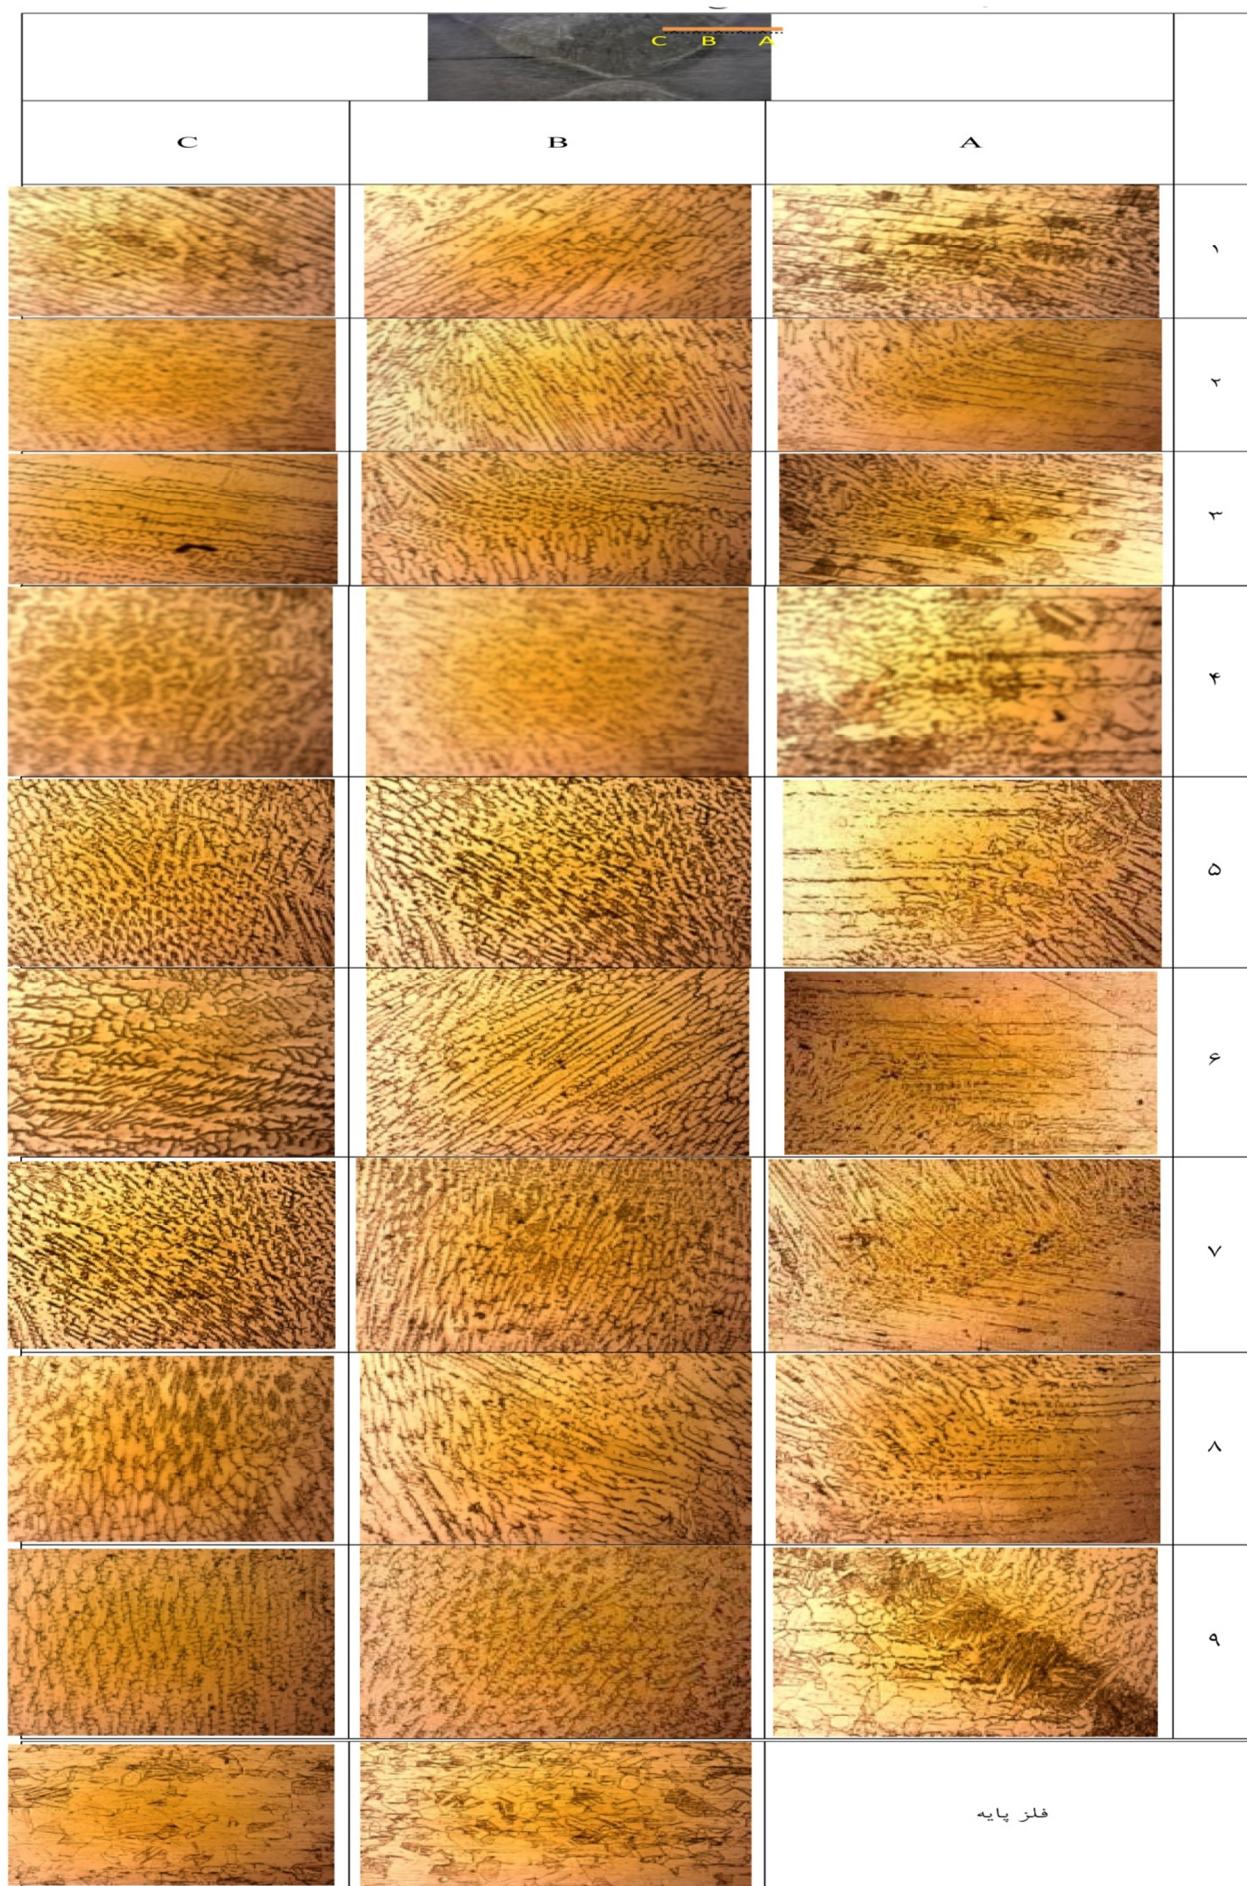


شکل ۸- تصاویر ریز ساختار مناطق مختلف جوش در نمونه های مختلف از منطقه HAZ به مرکز جوش و تصاویر فلز پایه

جدول ۷- اندازه دانه ها در مناطق مختلف جوش

شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	base
ضخامت دانه های ستونی ( $\mu\text{m}$ )	۱۷	۱۲	۱۰	۱۵	۱۰	۱۲	۱۳	۱۳	۱۱	
اندازه دانه های هم محور ( $\mu\text{m}$ )	۱۵	۱۵	۸	۱۳	۱۰	۱۱	۱۱	۱۲	۹	

بالاتری نسبت به سایر نمونه ها می باشد. همچنین نمونه های ۳، ۵ و ۹ اندازه دانه های ستونی و هم محور ریز بوده و بدلیل عدم استفاده از فلز پرکننده با ترکیب شیمیایی متفاوت از فلز پایه، ساختار بلوری فلز جوش و فلز پایه یکسان می باشد و ساختار دانه در نزدیکی خط ذوب جوش به صورت رشد اپی تکسیال مشاهده شد ولی در فواصل دورتر از مرز حوضچه جوش، دانه ها به رشد در جهت عمود بر مرز حوضچه که مصادف با بیشترین گرادیان است، تمایل دارند [۱۹] اما از طرفی، دندانه های ستونی به رشد در جهت رشد آسان تمایل دارند. برای مواد با ساختار fcc مانند فولاد زنگ نزن AISI 304 و مواد با ساختار bcc، جهت رشد آسان  $<100>$  می باشد [۱۷]. بنابراین همان طور که در شکل ۸ نیز مشاهده می شود، در حین انجام دانه هایی که جهت رشد آسان آنها عمود بر مرز حوضچه (جهت رشد آسان همسو با بیشترین گرادیان دمایی) باشد، به سهولت بیشتری رشد می کنند و دانه هایی که جهت گیری مناسبی ندارند از این رقابت حذف می شوند.

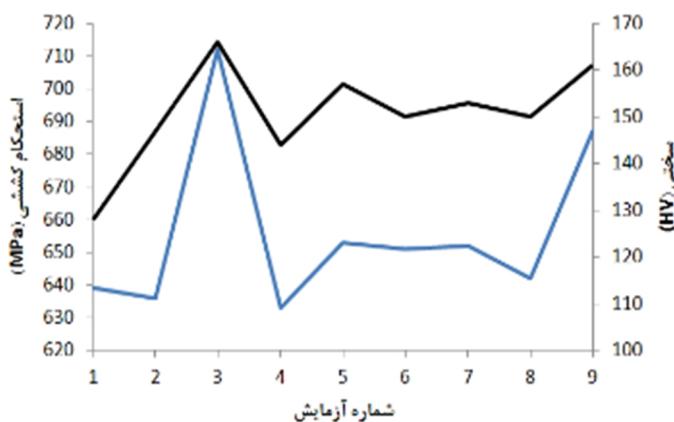

شکل ۹- نتایج استحکام کششی و سختی در نمونه های مختلف

می رود [۱۷-۱۹]. همان طور که در شکل ۷ مشاهده می شود، با حرکت از خط ذوب قرار گرفته بروی مرز حوضچه به سمت خط جوش قرار گرفته وسط حوضچه جوش، حالت انجام داد از حالت صفحه ای و سلولی در فصل مشترک فلز جوش-فلز پایه شروع می شود و با دور شدن از مرز ذوب، انجام داد به حالت دندانه های ستونی تغییر می یابد.

برخی از سلول ها درون دندانه های تشکیل شده و بازو های جانبی آنها مانع از رشد سلول های مجاور می گردند. همچنین در نزدیکی خط میانی جوش، دندانه های هم محور جوانه زده و رشد کرده اند و مانع رشد دندانه های ستونی گشته اند. این تغییرات حالت انجام داد و متنه شدن به دندانه های هم محور در وسط حوضچه جوش، در همه نمونه ها مشاهده شد فقط با این تفاوت که بر حسب پارامترهای مختلف جوش شده و در نتیجه ایجاد میزان تحت انجام داده ترکیبی متفاوت برای هر نمونه، در مرز ذوب، رشد برای هر کدام از نمونه ها بیشتر یا به صورت دندانه های ستونی یا دندانه های هم محور یا سلولی آغاز می شود ولی همگی در وسط حوضچه جوش (خط میانی جوش) به دندانه های هم محور متنه شده اند. این تغییر در حالت انجام داد از مرز جوش تا وسط حوضچه جوش (مرز ذوب تا خط مرکزی جوش)، بدلیل تغییر گرادیان دمایی و نرخ انجام داد از خط ذوب تا خط مرکزی جوش است.

با توجه به تصاویر می توان مشاهده نمود که در نمونه های شماره ۱، ۴، ۶ و ۸ اندازه دانه های ستونی و هم محور، نسبت به سایر نمونه ها کمی بیشتر بوده که با توجه به نمودار ۵ می توان دریافت که این نمونه ها دارای حرارت ورودی

4- نتایج حاصل بررسی ریز ساختار نشان می دهد که با حرکت از خط ذوب قرار گرفته بروی مرز حوضچه به سمت خط جوش قرار گرفته وسط حوضچه جوش، حالت انجماد از حالت صفحه‌ای و سلولی در فصل مشترک فلز جوش-فلز پایه شروع می‌شود و با دور شدن از مرز ذوب، انجماد به حالت دندانه‌ی ستونی تغییر می‌یابد و همچنین در نمونه‌های دارای تنش پس ماند بالا بزرگ شدن دانه‌های هم محوری مرکزی بیشتر مشاهده می‌گردد.

5- نتایج حاصل از سختی و کشش و با حرارت ورودی و تنش پس ماند ارتباط مستقیمی داشته بگونه ای که با کاهش حرارت ورودی و کاهش تنش پی ماند سختی و کشش نیز افزایش یافته است.

#### منابع

- 1- D. Akbari, I. Sattari-Far. "Effect of the welding heat input on residual stresses in butt-welds of dissimilar pipe joints", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 86, pp. 769-776, 2009.
- 2- P. J. Withers, H. K. D. H. Bhadeshia, "Residual stress Part 1 – Measurement techniques", Materials Science and Technology, Vol. 17, pp. 355-365, 1982
- 3- P. Palanichamy, M. Vasudevan, T. Jayakumar, "Measurement of residual stresses in austenitic stainless steel weld joints using ultrasonic technique", Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 14, No. 2, pp. 166-171, 2009.
- 4- N.S. Rossini, M. Dassisti, K.Y. Benyounis, A.G. Olabi. "Methods of measuring residual stresses in components", Materials and Design, Vol. 35, pp. 572-588, 2012.
- 5-K.H. Tseng, C.P. Chou "The effect of pulsed GTA welding on the residual stress of stainless steel weldment", Journal of material processing technology, Vol. 123, pp. 346-353, 2002.
- 6- T.L. Teng, P.H. Chang, Wen-Cheng Tseng. "Effect of welding sequences on residual stresses", Computers and Structures, Vol. 81, pp. 273-286, 2003.
- 7- A.K. Roy, A. Venkatesh, V. Marthandam, S.B. Dronavalli, Douglas Wells, and Ronald Rogge. "Residual Stress Characterization in Structural Materials by Destructive and Nondestructive Techniques", ASM International, Vol. 14, pp. 203-211, 2005.
- 8-S. Sadeghi, M. A. Najafabadi, Y. Javadi, MohammadjavadMohammadisefat , "Using ultrasonic waves and finite element method to evaluate through-thickness residual stresses distribution in the friction stir welding of aluminum plates", Materials and Design, accepted paper, 2013.

نتایج حاصل شده از تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌های مطابق با نتایج اندازه گیری تنش پس ماند و حرارت ورودی می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌گردد با افزایش حرارت ورودی ریز ساختار به سمت دانه‌های هم محور درشت تر می‌بیند نموده است و در این نمونه‌ها اندازه دانه‌های هم محور بالاتر می‌باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری اندازه دانه‌ها در مناطق مختلف در جدول 7 نشان داده شده است.

#### 3-3- نتایج سختی و کشش

نتایج حاصل از سختی و کشش نمونه‌ها در شکل 9 نمایش داده شده است. همانگونه که شکل 9 می‌توان مشاهده نمود تغییرات سختی و کشش با یکدیگر ارتباط مستقیمی از خود نشان می‌دهند. بیشترین استحکام کششی و سختی مربوط به نمونه شماره 3 و 9 بوده که در این نمونه‌ها تنش پس ماند و حرارت ورودی کمترین میزان خود می‌باشد همچنین مشاهده گردید که ریز ساختار در این نمونه نسبت به نمونه‌های مشابه دانه ریز می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که در همه نمونه‌ها، شکست در ناحیه‌ای بیرون از ناحیه حوضچه جوش و درون فلز پایه و یا مرز بین فلز پایه و جوش رخ داده است که این امر بیانگر حصول جوشی با خواص استحکامی مناسب بوده که علت این امر به ساختار انجمادی ریزتر فلز جوش برمی‌گردد.

#### 4- نتیجه گیری

- 1- در تمامی سطوح پارامترهای پالسی که با آرایه استاندارد L9 تاگوچی ترتیب داده شده بود نقش حرارت ورودی انکار ناپذیر است.
- 2- با افزایش فرکانس تنش اندازه گیری شده در نمونه‌ها افزایش می‌یابد.
- 3- روند کلی به دست آمده از نمودارها با منطقه توزیع تنش ها سازگاری دارد. یعنی در خط مرکزی جوش شاهد بیشینه تنش کششی هستیم و هرچه به منطقه تحت اثر حرارت می‌رسیم به تدریج با دور شدن از منطقه جوش به سمت صفر می‌می‌کند.

- 15- Y. Javadi, M. Akhlaghi, M. A. Najafabadi. "Using finite element and ultrasonic method to evaluate welding longitudinal residual stress through the thickness in austenitic stainless steel plates", Materials and Design, Vol. 45, pp. 628–642, 2013.
- 16- Y. Javadi, H. S. Pirzaman , M. H. Raeisi, M. A. Najafabadi , "Ultrasonic inspection of a welded stainless steel pipe to evaluate residual stresses through thickness", Materials and Design, Vol. 49, pp. 591–601, 2013.
- 17- M. Yousefieh, M. Shamanian, A. Saatchi , "Optimization of the pulsed current gas tungsten arc welding (PCGTAW) parameters for corrosion resistance of super duplex stainless steel (UNS S32760) welds using the Taguchi method", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 510, pp. 71– 77, 2012.
- 18- P. K. Giridharan, N. Murugan , "Optimization of pulsed GTAW process parameters for the welding of AISI 304L stainless steel sheets", Int J AdvManufTechnol, Vol. 40, pp. 478–489, 2009.
- 19- M Yousefieh, M Shamanian, A Saatchi, "Influence of Heat Input in Pulsed Current GTAW Process on Microstructure and Corrosion Resistance of Duplex Stainless Steel Welds", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 510, pp. 71– 77, 2012.
- 9- S. Gachi, F. Belahcene ,F. Boubenider, "Residual stresses in AA7108 aluminium alloy sheets joined by friction stir welding", Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 24, No. 3, pp. 301–309, 2009.
- 10- H. Lu, X. S. Liu, J. G. Yang, S. P. Zhang, H. Y. Fang , "Ultrasonic stress evaluation on welded plates with Lcr wave", Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 13, No. 1, pp. 71– 74, 2008.
- 11- ASTM Standard, Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Method, ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.
- 12- P. Palanichamy, M. Vasudevan, T. Jayakumar, "Measurement of residual stresses in austenitic stainless steel weld joints using ultrasonic technique", Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 14, No. 2, pp. 166-171, 2009.
- 13-S. Gachi, F. Belahcene ,F. Boubenider, "Residual stresses in AA7108 aluminium alloy sheets joined by friction stir welding", Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 24, No. 3, pp. 301–309, 2009.
- 14- Y. Javadi, M. A. Najafabadi "Comparison between contact and immersion ultrasonic method to evaluate welding residual stresses of dissimilar joints", Materials and Design, Vol. 47, pp. 473 –482, 2013.